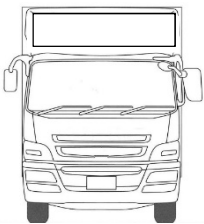
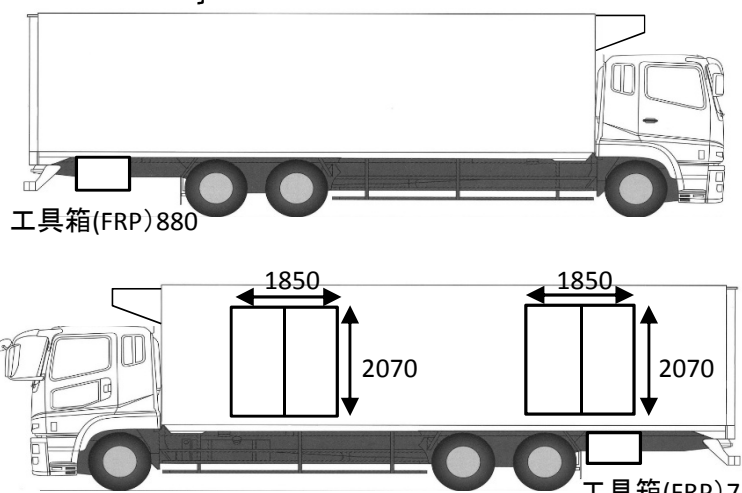
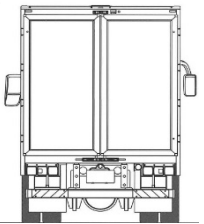


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1154	三菱	H29/8	2PG-FU74HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 ○ レンタカ 不明	H30.8.9 切れ 抹消	1,772 km タコグラフ年月 17年07月	13,000 kg	L 9,350	W 2,270	H 2290 (2240)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(無) 少 中 多	(外気10℃設定-35℃)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	庫内8.3℃⇒-28℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 冷凍機:三菱TU100SAスタンバイ付(コード有)						ベツト	(有) 無	3H稼働
鳥居・縦横ネダ	アルミ						クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 庫内灯LED2列 断熱厚み(フロント・ルーフ・フロア:100mm、サイド:75mm、リアドア:90mm)							ETC	有 (無)	
床:キーストン ジョルダーレール4列 左サイド観音ドア×2 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							ラジオ	(有) 無	

外装状態	ラジオ 格納ミラーOK カラーバックモニター リアエアサス アルミホイール ヘッドライト(LED)				タイヤ状態														
燃料タンク	300L+300L				1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9																	
9	9	9	9																
9	9	9	9																
記録簿	有	(無)	バンパー	サイドバンパー } 3段(アルミ) マーカー5対(黄)	F 10 スペア R														
PMマフラ	(有)	無	コーナー	オーバーハング } 3段(アルミ) マーカー5対(黄)	サイズF 275/80R22.5														
証明書	有	無	ゲリル	メッキ	サイズR 275/80R22.5														
S・リミッタ	(有)	無	ミラーカバー		スノータイヤ														
証明書	有	無			*スノータイヤは表記する														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります